

PAPER DETAILS

TITLE: TASIYICI DUVAR UZUNLUKLARI DEPREM YÖNETMELİĞİ KURALLARINA UYGUN
OLMAYAN DONATISIZ YIGMA BİR YAPININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

AUTHORS: Oktay Musa KAYIRGA,Fatih ALTUN

PAGES: 727-736

ORIGINAL PDF URL: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/574132>

TAŞIYICI DUVAR UZUNLUKLARI DEPREM YÖNETMELİĞİ KURALLARINA UYGUN OLMAYAN DONATISIZ YIĞMA BİR YAPININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

¹Oktay Musa KAYIRGA, ²Fatih ALTUN

¹Erciyes Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, KAYSERİ

²Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, KAYSERİ

¹okayirga@erciyes.edu.tr, ²faltun@erciyes.edu.tr

(Geliş/Received: 06.11.2017; Kabul/Accepted in Revised Form: 15.03.2018)

ÖZ: Bu çalışmada, kapı ve pencere boşlukları nedeniyle taşıyıcı duvar uzunluğu deprem yönetmeliği kurallarına uygun olmayan 3x3x3 m boyutlarında, tek katlı, tam (1:1) ölçekli donatısız yığma yapı, döngüsel yük etkisi altında deneysel olarak incelenmiştir. Döngüsel yük, yükleme duvarına monte edilen hidrolik yükleme düzeneği vasıtasıyla uygulanmış ve yük etkisi altında meydana gelen hasarlar yapı üzerine işaretlemiştir. Deplasman değerleri yedi adet deplasman ölçer ve veri kayıt sistemi ile kayıt altına alınmıştır. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde, yığma yapı maksimum yük etkisinin %75'ine kadar yaklaşık olarak doğrusal davranış gösterdiği ve bu döngülerde kılcal çatlaklar dışında hasar meydana gelmediği görülmüştür. Bu yük seviyesinden sonra, yapının açılıp kapanan çatlaklarla enerji tüketmeye devam ettiği ve 0,013 göreceli kat ötelenme oranında göçme konumuna ulaştığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, taşıyıcı duvar uzunluğunun hasara sebebiyet veren önemli bir etken olduğu ve yönetmelik kurallarına hassasiyetle uyulması gerektiği değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Donatısız yığma yapı, Döngüsel yük etkisi, Hasar, Taşıyıcı duvar uzunluğu,

Experimental Investigation of Unreinforced Masonry Building Having Insufficient Loadbearing Wall Length According to Turkish Earthquake Code Rules

ABSTRACT: In this study, 3x3x3 m sized, single-story, full-scale (1:1) unreinforced masonry building having insufficient loadbearing-wall length because of window and door openings according to Turkish earthquake code rules was investigated experimentally under the cyclic load effect. Cyclic load was carried out via hydraulic load-jack mounted on reaction wall, and the damages occurred under the influence of cyclic load were marked on the building. The displacement values were recorded by seven displacement transducers and data recording system. When the obtained values were evaluated, it was observed that the building behaved approximately linear to 75% of maximum load, and damage did not occur in these cycles except a few capillary cracks. After this load level, it was determined that the building dissipated energy with opened-closed cracks, and bearing capacity reached ultimate capacity about 0,013 relative storey drift rate. As a result, it is evaluated that loadbearing-wall length is the important factor for cause of damage, and it is necessary to observe the code rules meticulously.

Key Words: Unreinforced masonry building, Cyclic load effect, Damage, Loadbearing-wall length,

GİRİŞ (INTRODUCTION)

Donatısız yığma yapılar, taşıyıcı sistemi doğal taşların veya tuğla, beton briket, gazbeton, kireç kumtaşı vb. gibi yapay taşların bağlayıcı bir harç ile örülmesi suretiyle oluşturulan bina türleridir.

Günümüzde, yapımı geçmişe oranla giderek azalsa da, inşa edilmiş pek çok yığma yapı bulunmaktadır. Özellikle kırsal kesimlerde yoğun olarak bulunan yığma yapılar ülkemiz yapı envanterinin % 51 gibi büyük bir bölümünü oluşturmaktadır (DİE,2000). Genellikle yöresel malzemeler kullanılarak geleneksel olarak inşa edilen bu tür yapılarda deprem etkisi altında ağır hasarlar meydana gelebilmektedir. Bu durum can ve mal kaybına sebep olabilmektedir.

Dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer alan ülkemiz yüzölçümünün % 92'si deprem bölgeleri içerisinde yer almakta olup, son idari yapılanmaya göre nüfusunun % 98,8'i bu bölgeler içerisinde yaşamaktadır (Birinci ve Hacıfendioğlu, 2015). Aktif deprem kuşağında olan ülkemizde yapı envanterinin önemli bir bölümünü oluşturan yığma yapıların deprem davranışının bilinmesi önem arz etmektedir.

Yığma yapı davranışı üzerine pek çok çalışma mevcuttur. Konu ile ilgili olarak deneysel çalışmalar (Altun ve Kayırga, 2014; Lourenço ve diğ., 2013; Shahzada ve diğ., 2012; Bothara ve diğ., 2010); duvar boşluk durumlarının incelendiği çalışmalar (Altun ve Kayırga, 2015; Ural, 2005) ve deprem hasarları üzerinden yapı davranışının incelendiği çalışmalar (Doğangün ve Ural, 2008; Arun, 2005) olarak verilebilir.

Çalışmada, yukarıda belirtilen çalışmalardan farklı olarak, taşıyıcı duvar uzunluğu Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY, 2007) 5. Bölüm kurallarına uygun olmayan yığma bir yapının, döngüsel yük etkisi altında davranışı ve hasar gelişimi incelenmiştir. Yönetmelikte, yığma yapıların bina köşesine en yakın pencere ve kapı arasında kalan taşıyıcı duvar uzunluğu, kapı ve pencere arasında kalan duvar uzunluğu, boşluk uzunluklarının toplamı ve toplam duvar uzunluğuna olan oranı depreme dayanıklı tasarım kuralları arasında yer almaktadır. Bu amaçla tam (1:1) ölçekli olarak inşa edilen yığma yapıya, reaksiyon duvarına monte edilen hidrolik krik o vasıtasıyla döngüsel yatay yük etki ettirilmiştir. Her bir döngüde meydana gelen hasarlar yapı üzerinde işaretlenmiş ve deplasman ölçerlerden elde edilen değerler veri toplama sistemi vasıtasıyla kayıt altına alınmıştır.

Deney sonucunda, yapıda karakteristik çapraz çatlak oluşumu, duvar rijitlik farkına bağlı burulma hasarı ve özellikle taşıyıcı duvar boşluğu fazla olan duvarda büyük oranda hasar meydana geldiği tespit edilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

MATERYAL (MATERIAL)

Deneysel çalışmada, yığma yapı duvar malzemesi olarak kireç kumtaşı kargir birimler sınıfı içerisinde yer alan ve içerisinde yüksek oranda silis bulunduran pomza taşı ile kirecin birleşiminden oluşan yığma yapı malzemesi kullanılmıştır. Malzemeye ilişkin üretici firma tarafından verilen fiziksel ve mekanik değerler Çizelge 1'de verilmiştir.

Çizelge 1. Duvar malzemesinin fiziksel ve mekanik değerleri

Table 1. Mechanical and physical values of masonry unit

Özellikler	Değerler
Ebat	190 x 190 x 375 mm
Ortalama Basınç Mukavemeti	5 ~ 7 MPa
Net Kuru Birim Hacim Kütlesi	1100 ~ 1300 kg/m ³
Ağırlık	12 kg/adet (±%10)

Duvar örgüsünde, duvar malzemesi üreticisi tarafından 25 kg'lık hazır torbalar halinde üretilen çimento esaslı yapıştırma harcı kullanılmıştır. Bir torba yapıştırma harcı 7-8 litre su ile topraklanma kalmayana kadar karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilmiştir. Hazırlanan harç yaklaşık 10 dakika kadar bekletilerek uygulanmıştır. Uygulanan yüzeyin temiz ve nemli olmasına ve hazırlanan karışımın 3 saat içerisinde tüketilmesine kullanma talimatı gereği özen gösterilmiştir.


DeneySEL çalışmada, yüklerin duvarlara rijitlikleri oranında dağıtılması amacıyla, betonarme döşeme ve hatıl sistemi oluşturulmuştur. Döşeme ve hatıl imalatında C25 sınıfı beton ve S420 nervürlü donatı kullanılmıştır.

METOD (METHOD)

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin (DBYBHY-2007) taşıyıcı duvar boşlukları başlıklı 5.4.6 maddesinde:

- Bina köşesine en yakın pencere ya da kapı ile bina köşesi arasında bırakılacak dolu duvar parçasının plandaki uzunluğu birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde 1.50 m'den, üçüncü ve dördüncü derece deprem bölgelerinde 1.0 m'den az olamaz,
- Bina köşeleri dışında pencere ve kapı boşlukları arasında kalan dolu duvar parçalarının plandaki uzunluğu birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde 1.0 m'den, üçüncü ve dördüncü derece deprem bölgelerinde 0.80 m'den az olamaz,


denilmektedir. DeneySEL araştırma amacıyla, kapı ve pencere boşluklarının bina köşesine olan uzaklıkları ile pencere boşlukları arası uzunluğu yukarıda belirtilen kriterlere uymayan yığma yapı planı tasarlanmıştır. Tasarlanan mimari planda, bina köşesinden en yakın kapı boşluğuna kadar olan dolu duvar uzunluğu 0,94 m; bina köşesinden pencere boşluğuna kadar olan dolu duvar uzunluğu 0,57 m'dir. Yine, planda pencere boşlukları arasında kalan dolu duvar parçası uzunluğu 0,56 m olarak alınmıştır. Tasarlanan yapıya ait plan ve kesit Şekil 1'de verilmiştir.

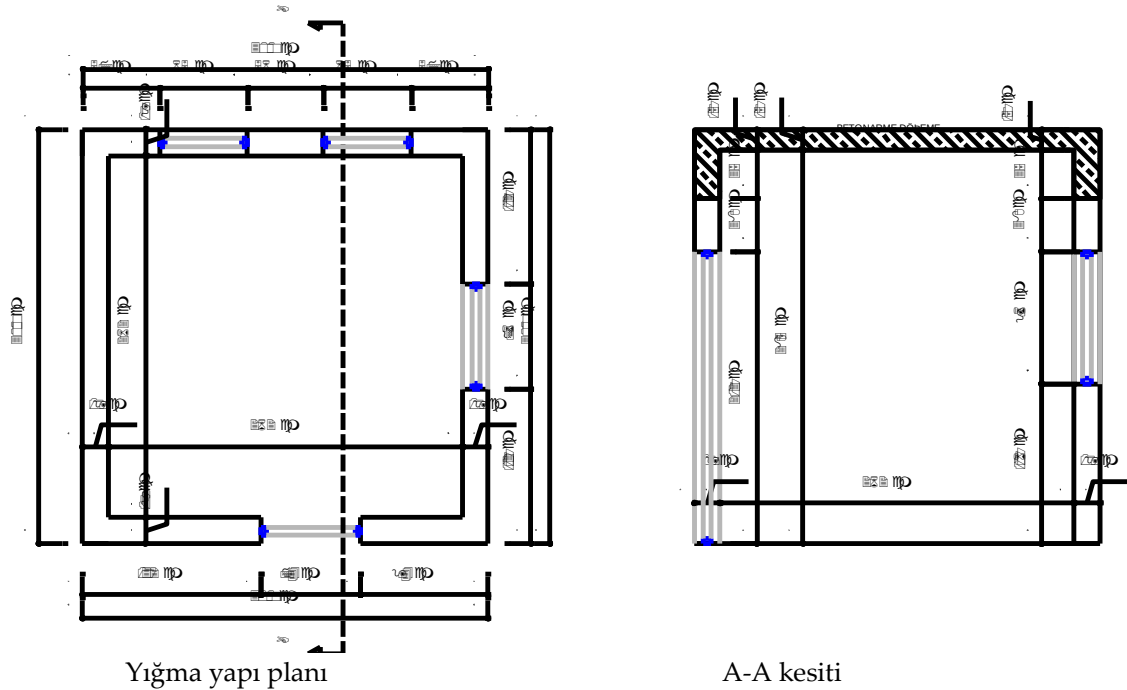

Şekil 1. Yığma yapı planı ve en kesiti

Figure 1. Plan and cross-section of Masonry building

Döngüsel yük etkisi, reaksiyon duvarına monte edilen hidrolik kriko vasıtasıyla uygulanmıştır. Hidrolik kriko doğrultusunda uygulanan yük itme (+) ve çekme (-) yönü olarak adlandırılmıştır. Yük etkisi altında meydana gelen deplasmanlar için yedi adet deplasman ölçer kullanılmıştır. Dört adet deplasman ölçer uygulanan yük doğrultusunda, iki tanesi meydana gelebilecek dönme etkisinin ölçülmesi için bina çapraz köşelerine, bir adet deplasman ölçer ise kontrol amaçlı bina arka köşesine monte edilmiştir. Deney düzeneği Şekil 2'de verilmiştir.

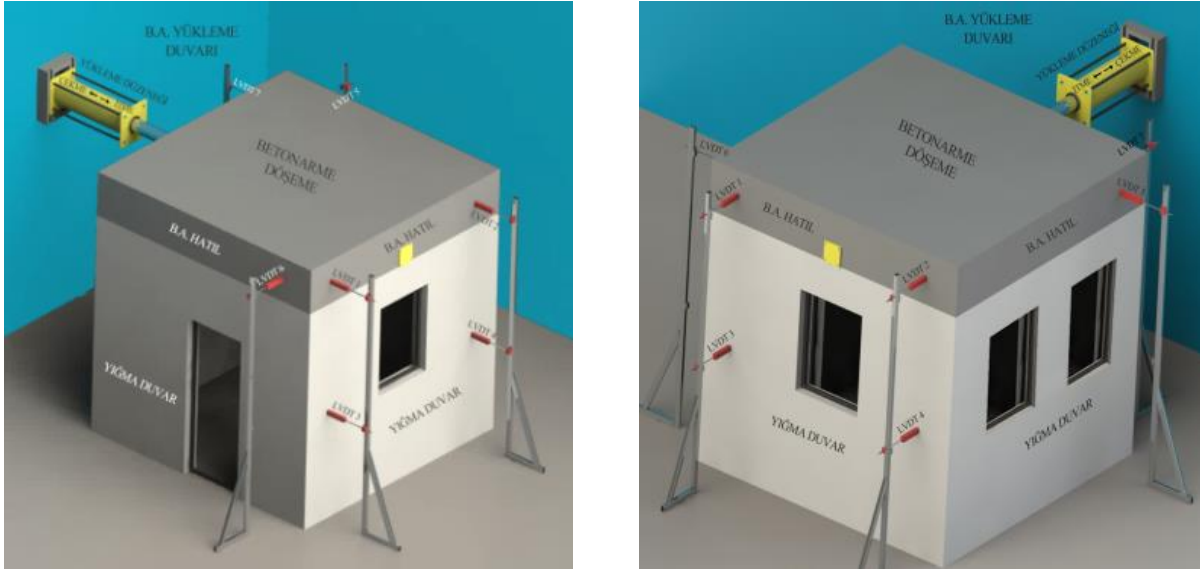

Şekil 2. Deney düzeneği
Figure 2. Experimental Setup

BULGULAR (RESULTS)

Deneysel çalışmaya itme ve çekme yönünde 5 kN yük etkisi ile başlanmış ve yük etkisi her bir döngüde 5 kN artırılmıştır. Beşinci döngüye kadar yapıda hasar gözlemlenmemiştir. Beşinci döngüden itibaren yapıda kılcal çatlak düzeyinde hasar gelişimi başlamıştır. İlk yedi döngüye ait yük ve meydana gelen tepe deplasman ortalama değerleri Çizelge 2’de verilmiştir.

Çizelge 2. İlk yedi döngüye ait yük-deplasman değerleri
Table 2. Load-Displacement values belong to first seven cycles

Döngü No.	Yük İtme Yönü (+) (kN)	Yük Çekme Yönü (-) (kN)	Ortalama Deplasman İtme Yönü (+) (mm)	Ortalama Deplasman Çekme Yönü(-) (mm)
1	5,008	5,104	0,081	0,077
2	10,126	10,031	0,185	0,168
3	15,243	15,039	0,300	0,282
4	20,139	20,115	0,435	0,428
5	25,134	25,165	0,633	0,646
6	30,167	30,092	0,929	0,992
7	35,157	35,127	1,519	1,708

Yedinci döngüde yaklaşık 35 kN yük etkisi ile histeresiz eğrisinde karakteristik değişiklik meydana geldiği gözlemlenmiştir. Bu aşamada, doğrusal olduğu kabul edilen yük deplasman grafiğinin doğrusallıktan uzaklaştığı değerlendirilmiştir. Meydana gelen bu değişiklik sonucunda deneysel çalışmanın deplasman kontrollü olarak devam etmesi kararlaştırılmış ve bu aşamadan sonra deplasman kontrollü yüklemeler yapılmıştır. Histeresiz eğrisinde meydana gelen değişimle birlikte duvar malzemesi harç birleşiminde çatlak oluşumu da gözlemlenmiştir. Duvar malzemesi ile harç arasında başlayan çatlaklar 9. Döngüden itibaren basamaklı karakteristik çapraz çatlak haline dönüşmeye başlamıştır. Yükleme sonucunda gelişen hasarlara ilişkin fotoğraflar Şekil 3’de verilmiştir.



Şekil 3. İlk karakteristik hasarlar
Figure 3. First characteristic cracks

Artan yükleme etkisiyle, bu aşamadan itibaren kapı ve pencere boşluk köşelerinden yapı köşelerine doğru basamaklı çapraz çatlak gelişimleri artarak devam etmiş, hasar gelişimi ile yapının yük taşıma kapasitesi, itme ve çekme yönünde 40 kN seviyesine kadar ulaşmıştır. Belirtilen aşamaya ilişkin yapının çeşitli bölgelerinden alınan fotoğraflar Şekil 4’de verilmiştir.



Şekil 4. Maksimum yük etkisi altında hasar durumları
Figure 4. The damages under the maximum load effect

Kapı ve pencere boşluklarına bağlı rijitlik farkı nedeniyle uygulanan yük etkisi doğrultusundaki duvarda burulma hasarları gözlemlenmiştir. Burulma etkisinin incelenmesi amacıyla yapı çapraz köşelerine yerleştirilen deplasman ölçerlerden alınan deplasman değerleri Çizelge 3’de, hasara ilişkin örnek fotoğraflar Şekil 5’de verilmiştir.

Çizelge 3. Burulma hasarı deplasman değerleri
Table 3. Displacement values of twist damage

Döngü No	İtme Yönü (+)		Çekme Yönü(-)	
	Burulma (Sağ) (mm)	Burulma (Sol) (mm)	Burulma (Sağ) (mm)	Burulma (Sol) (mm)
23. Döngü	-5,87	-9,38	-8,55	-16,82



Şekil 5. Burulma hasarları

Figure 5. Twist damages

Devam eden döngülerde yük etkisi altında çatlak gelişimi artmış ve deney sonuna kadar çatlak gelişimi 35 mm mertebelerine ulaşmıştır. Yapı, her iki doğrultudaki yük etkisi altında meydana gelen çatlakların açılıp kapanması ile enerji tüketmeye devam etmiştir. Yirminci döngü itibariyle hasarlar kalıcı hale gelmeye başlamış, malzemede kopma ve dökülmeler meydana gelmiştir. Hasarlara ilişkin örnek fotoğraflar Şekil 6'da verilmiştir.



Şekil 6. Deney sonu itibariyle maksimum hasar durumları

Figure 6. Maimum damages at the end of the experimental study


İlk yedi döngü sonrası uygulanan yük ve meydana gelen tepe deplasman ortalama değerleri Çizelge 4'de verilmiştir.

Çizelge 4. Yedinci döngü sonrası yük-deplasman değerleri

Table 4. Load-Displacement values after first seven cycles

Döngü No.	Yük İtme Yönü (kN)(+)	Yük Çekme Yönü (kN)(-)	Ortalama Deplasman İtme Yönü (mm)(+)	Ortalama Deplasman Çekme Yönü (mm)(-)
8	37,542	34,367	3,751	3,741
9	37,796	36,675	5,710	5,713
10	38,686	37,313	7,710	7,719
11	39,208	37,665	9,706	9,726
12	40,013	38,507	11,718	11,722
13	34,790	39,023	14,014	14,004
14	34,522	39,118	16,002	16,009
15	33,930	39,579	18,002	18,002
16	33,789	39,199	20,000	20,009
17	33,677	39,172	22,002	22,025
18	30,026	37,625	24,010	24,005
19	27,545	37,760	26,018	26,002
20	26,826	36,661	28,010	28,008
21	27,925	37,000	30,003	30,036
22	27,700	36,159	35,006	35,009
23	27,164	35,833	40,001	40,001


Döngüsel yük etkisi altında bilgisayar kayıt sistemi verileri ile elde edilen histeresiz eğrisi Şekil 7’de verilmiştir.

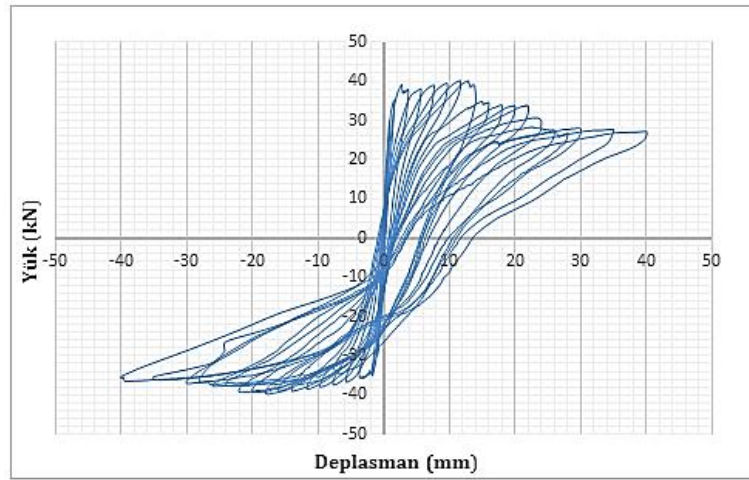

Şekil 7. Histeresiz grafiği

Figure 7. Hysteresis loop


Şekil 7’de verilen histeresiz eğrilerinin tepe noktalarının birleştirilmesi ile oluşturulan itme ve çekme yönündeki zarf eğrisi Şekil 8’de verilmiştir.

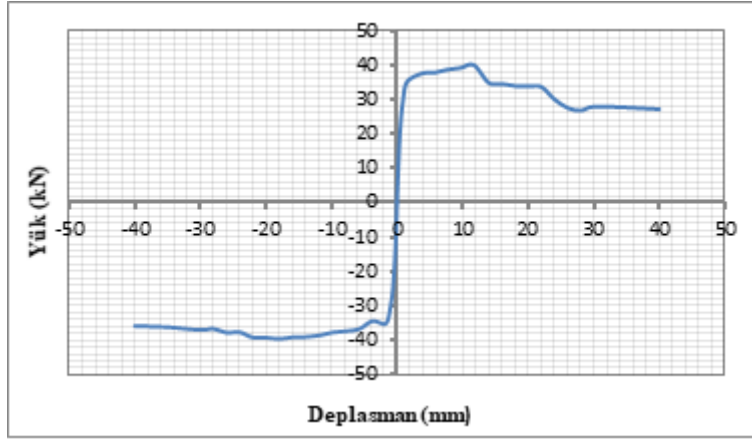

Şekil 8. Zarf eğrisi

Figure 8. Envelope curves

Döngüsel yük etkisi altında yığma yapı duvarlarında meydana gelen hasarları gösterir dağılım Şekil 9'da verilmiştir.

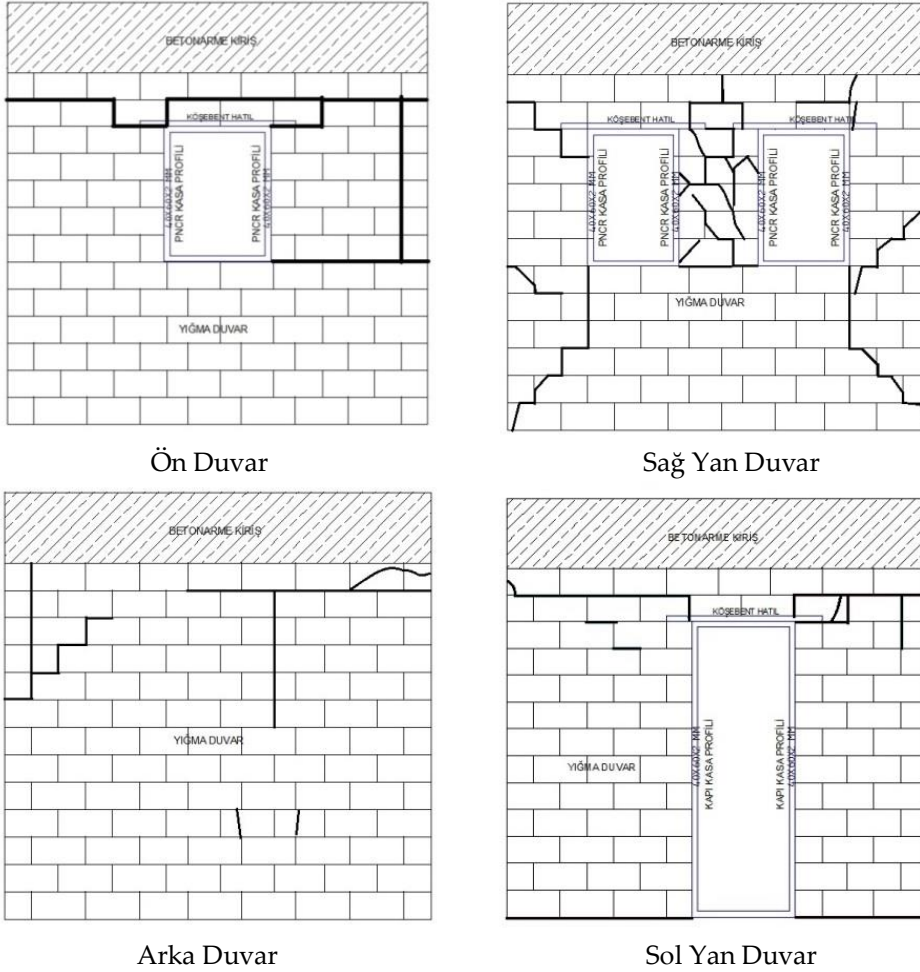

Şekil 9. Yığma yapı hasar dağılımı

Figure 9. Damage distribution on the building sides

SONUÇLAR (CONCLUSIONS)

Deneysel çalışma ile elde edilen histeresiz ve zarf eğrileri değerlendirildiğinde, yığma yapının maksimum yükün %75'ine kadar olan yük değerlerinde yaklaşık doğrusal davranış gösterdiği, bu aşamalarda kılcal çatlaklar dışında hasar meydana gelmediği görülmüştür. Bu aşamadan sonra histeresiz eğrisinde değişiklik meydana gelmiş ve deplasman değerleri doğrusal kabulünden uzaklaşmıştır. Yapıda karakteristik hasar oluşumu başlamış, oluşan çatlaklar ile yapı enerji sönmlemeye devam etmiştir. Her iki yönde yaklaşık 40 kN maksimum yük seviyesinden sonra yapının yük taşıma kapasitesi azalırken, yapı açılıp kapanan çatlaklar ile enerji sönmlemeye devam etmiştir. Devam eden döngülerde yapı malzemelerinde kopma ve dökülmeler başlamış, görelî kat ötelenmesinin 0,013 seviyesine ulaştığı anda, yığma yapının göçme öncesi seviyeye ulaştığı kabulü ile deneysel çalışmaya son verilmiştir.

Yapıda meydana gelen hasar tipleri değerlendirildiğinde, uygulanan yük doğrultusundaki duvarlarda çatlakların karakteristik çapraz çatlak şeklinde meydana geldiği görülmüştür. Bu hasarlar, basamaklı şekilde, blok malzeme harç birleşim yüzeylerinde meydana gelmiş ve deney sonu itibarıyla 35 mm mertebelerine ulaşmıştır. Yığma yapı sağ yan duvarında iki pencere arasında kalan duvar parçasının ise, kısa rijit eleman olarak çalıştığı ve tersinir yük etkisi altında malzeme bazında en büyük hasarın bu bölgede olduğu tespit edilmiştir. Ön ve arka duvar hasarları yatay ve düşey yönlü olarak meydana gelmiştir. Duvar rijitlik farkları nedeniyle meydana gelen yer değiştirmelere bağlı olarak, yatay yönlü ve blok malzeme harç birleşim yüzeylerinde burulma hasarları meydana gelmiştir.

Sonuç olarak, yığma yapılarda kapı, pencere vb. amaçla bırakılan boşlukların sebebiyet verdiği yetersiz taşıyıcı duvar uzunluğu ve yapının diğer duvarları ile rijitlik farkı, yapıda hasar oluşumuna sebebiyet veren önemli bir etken olduğu, bırakılması gereken boşluklar için yönetmelik kurallarına hassasiyetle uyulması gerektiği değerlendirilmiştir.

TEŞEKKÜR (ACKNOWLEDGEMENTS)

Bu çalışma; Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından FDK-2014-5219 kodlu proje ile desteklenmiştir.

KAYNAKLAR (REFERENCES)

- Altun F., Kayırğa O.M., "Experimental Investigation of Masonry Structure Behaviour Under The Influence of Cyclic Loading", *International Civil Engineering and Architecture Symposium for Academicians (ICESA)*, Antalya, Turkey, 17-21 May 2014.
- Altun, F., Kayırğa, O.M., "Experimental Investigation of Window and Door Opening Effect on Masonry Building Behavior Under The Cyclic Load", *International Science and Technology Conference (ISTEC)*, St. Petersburg, Russia, 2-4 September 2015.
- Arun, G., "Yığma Kargir Yapı Davranışı", *Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı (YDGA-2005)*, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 17 Şubat 2005.
- Birinci, F., Hacıfendioğlu, K., "Nüfus-İdari Yapı-Plan-Kentleşme-Yapılaşma Perspektifinden Türkiye'nin Deprem-Afet Riski Analizi ve Çözüm Önerileri, 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 14-16 Ekim 2015.
- Bothara, J. K., Dhakal, R. P., Mander, J. B., 2010, "Seismic Performance of An Unreinforced Masonry Building: An Experimental Investigation", *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*, Vol. 39 (1), pp. 45-68
- DBYBHY, 2007, *Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik*, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara, 159 s.
- DİE, 2000, *Bina Sayımı*, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 473 s.

- Doğangün, A., Ural, A., "Seismic Performance of Masonry Buildings During Recent Earthquakes in Turkey", *The 14th World Conference on Earthquake Engineering*, Beijing, China, 12-17 October 2008.
- Lourenço, P. B., Avilla, L., Vasconcelos, G., Alves, J. P., Mendes, N., Costa, A. C., 2013, "Experimental Investigation on The Seismic Performance of Masonry Buildings Using Shaking Table Test", *Bull Earthquake Eng.*, Vol. 11, pp. 1157-1190
- Shahzada, K., Khan, A. N., Elnashai, A. S., Ashraf, M., Javed, M., Naseer, A., Alam, B., 2012, "Experimental Seismic Performance Evaluation Brick Masonry Buildings", *Earthquake Spectra* (August 2012), Vol. 28 (3), pp. 1269-1290.
- Ural, A., "Taşıyıcı Duvarlarda Farklı Boşluk Yapılandırılmasına Sahip Sarılmış Yığma Yapıların Deprem Davranışının İncelenmesi", *Deprem Sempozyumu*, Kocaeli, 23-25 Mart 2005.