

PAPER DETAILS

TITLE: Investigations on the effects of *Hylotrupes bajulus* (L.) and *Trichoferus griseus* (F.) (Coleoptera: Cerambycidae) damaged on wooden constructions on some mechanical and physical characteristics of wood

AUTHORS: Aysen Melda ÇOLAK, Hasan S CIVELEK, Yusuf Z ERDIL

PAGES: 261-273

ORIGINAL PDF URL: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/64999>

Ahşap malzeme zarar yapan ***Hylotrupes bajulus*** (L.) ve ***Trichoferus griseus*** (F.)
(Coleoptera: Cerambycidae) türlerinin ahşabın bazı fiziksel ve mekanik özelliklerine etkileri üzerinde
arastırmalar*

Ayşen Melda ÇOLAK**

Hasan S. CİVELEK***

Yusuf Z. ERDİL**

Summary

**Investigations on the effects of *Hylotrupes bajulus* (L.) and *Trichoferus griseus* (F.)
(Coleoptera: Cerambycidae) damaged on wooden constructions on some
mechanical and physical characteristics of wood**

This study was carried out in natural and laboratory conditions in Mugla province between 2003–2005 years. Both harmed and unharmed samples (by insects) of ***Pinus nigra***, ***P. brutia***, ***Abies*** spp, ***Juglans regia***, ***Fagus orientalis*** and ***Populus*** species which are used most commonly in wooden constructions were taken from log warehouses of public institution of Ministry of Forestry, and of private organizations to the laboratory environment. Samples which are both control and destroyed by insects were categorized according to wood species by means of random selection technique.

Wood destroying species collected in the surveys have been identified by experts as ***Hylotrupes bajulus*** (L.) and ***Trichoferus griseus*** (F.) (Coleoptera: Cerambycidae). According to the findings obtained, the highest pressure resistance and tensile resistance value was found for ***Fagus orientalis*** and the lowest was found for ***Populus*** sp. for both

* Bu makale M.Ü.BAP, TEF 03/12 numaralı proje çerçevesinde gerçekleştirilen Yüksek Lisans Tezinin bir bölümüdür.

** Muğla Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya Dekorasyon Eğitimi Bölümü, Kötekli, Muğla

*** Muğla Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kötekli, Muğla

e-posta: chasan@mu.edu.tr

Alınış (Received): 28.03.2007

infected and control samples. The highest static bending pressure value was found at control for ***J. regia*** and the lowest value was found for ***Populus* spp.**. On the other hand, for infected samples, the highest value was found for ***P. brutia*** and the lowest was found for ***Abies* spp.**

Key words: Wood, ***Hylotrupes bajulus*, *Trichoferus griseus***, mechanical, strength

Anahtar sözcükler: Ahşap, ***Hylotrupes bajulus*, *Trichoferus griseus***, mekanik, mukavemet

Giriş

Ahşap, ağaçlardan elde edilen önemli bir yapı malzemesidir. Ağaç malzeme, insanlık tarihinin başlangıcından itibaren yakacak, silah ve barınak olarak insanlara hizmet vermeye başlamış, günümüzde ise gelişen teknolojiyle kullanım alanı değişik alanlara sıçramıştır. Günümüzde odun hammaddesinin bina yapımı, mobilya ve dekorasyon işleri, parke, müzik aleti, tel direği, travers olarak masif halde, kaplama levha, kontrplak, yonga levha, lif levha, kâğıt ve karton üretimi gibi 10.000 civarında kullanım yeri bulunduğu bilinmektedir. Ayrıca, suni ipek, fotoğraf filmleri, patlayıcı maddeler, sentetik sünger, etil alkol, asetik asit, hayvan yemi, sentetik vanilin gibi birçok maddenin üretilmesinde de odun hammaddesinden yararlanılmaktadır (Bozkurt & Erdin, 1997). Ağaç malzemenin uygun bir işletmecilikle insanlığın yenilenebilen tek hammaddesi olarak kabul edilmesi, hafif olmasına karşın çeşitli etkilere karşı direncinin yüksek olması, kolay işlenmesi, işlenme sırasında enerji tüketiminin az olması, değişik renk ve desene sahip olması, ses, ısı ve elektriği az iletmesi, elastiklik, kırılmadan önce tehlikeyi haber verme, kompozit ürünlerde dönüştürülerek değerlendirilmesi, arzu edilen derecede akustik özelliklere sahip olması, kimyasal maddelerden az etkilenmesi, renklendirme, vernikleme gibi üst yüzey işlemleri uygulanarak daha çekici hale getirilebilmesi ve eskidikçe koyu renk ve güzel görünüm kazanması gibi nedenlerle öncelikle ağaç işleri ve mobilya yapımında tercih edilmektedir (Kurtoğlu, 2000).

Yüzlerce yıldan beri inşa edilmiş ağaç yapılarının bulunduğu, bu malzemenin iyi kullanıldığı takdirde çok uzun yıllar hizmet verebileceğini göstermektedir. Ancak, organik bir hammadde olan odunun doğal dayanıklılığı sınırlı olup, çeşitli organizmalar tarafından tahrip edilerek çürüttürebilmektedir. Biyotik zararlardan başka atmosferik, kimyasal ve mekanik faktörleri içine alan abiyotik etkenler grubu da ağaç malzemedede tahribata neden olarak, kullanış fonksiyonlarında azalma meydana getirmektedir (Bozkurt et al., 1995).

Ülkemizde ve dünyada ahşap malzeme muhtelif konut, barınak, yat-tekne, mobilya vs. üretiminde yoğun olarak kullanılmakta ve ülkemiz ekonomisinde de önemli bir paya sahip bulunmaktadır. Muğla ili, yaklaşık % 70'i ormanlarla kaplı olması, geniş bir sahil şeridinin varlığı nedeniyle muhtelif konut, yat - tekne yapımı ve mobilyada ahşap malzemenin yoğun kullanıldığı bir yöredir. Ahşap malzemenin

beton ve çelik ile kıyaslandığında, yenilenebilir, sağlıklı, özgül ağırlığına göre daha yüksek taşıma dirençli olması gibi avantajları vardır. Bu avantajlar ahşabın mobilya üretimi dışında bina yapımında da kullanımını cazip kılmaktadır.

Bahsedilen avantajların yanında, organik olan ahşabın çürümesine, ömrünün azalmasına neden olan zararlı organizmalar vardır. Bu organizmalar bakteriler, funguslar gibi mikroorganizmalar ve böceklerdir. Böcekler mikroorganizmalara göre ahşap malzemedede daha yaygın ve ekonomik zararlı olan türleri içermektedir. Gerek hammadde gerekse işlenmiş olan ahşap malzemedede beslenen ***Anobium punctatum*** (De Geer), ***Xestobium rufovulosum*** (De Geer) (Coleoptera: Anobiidae); ***Lyctus brunneus*** (Stephens) (Coleoptera: Lyctidae); ***Hylotrupes bajulus*** (L.), ***Trichoferus griseus*** (F.) (Coleoptera: Cerambycidae) ve Termitler (Isoptera) gibi pek çok böcek türü bulunmakta ve bunların beslenme zararı sonucu ahşabın ömrü ve kalitesi olumsuz etkilendirmektedir (Hansen & Jensen, 1996; Rust et al., 1997; Halperin & Geis, 1999; Haggag & Batt, 2000).

Mobilya ve diğer ahşap ürünlerin uzun süre korunması, ekonomik ve kaliteli bir üretim ile kullanım açısından oldukça önemlidir. Ahşap yapılarda böceklerin yaptığı zarar sonucu oluşan kayıplar da son derece önemlidir. Yurtdışında ahşabın kalite ve ömrünü artırmak için bu zararlardan biyolojisi, mücadeleşi ve verdiği zarar sonucu ahşapta oluşan değişimler üzerinde çok sayıda çalışma bulunmasına karşın (Hansen & Jensen, 1996; Rust et al., 1997; Halperin et al., 1999; Haggag & Batt, 2000) ülkemizde bu konuda yapılmış yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Yapılan çalışmalar çoğunlukla faunistik çalışmalarıdır (Erdem & Çanakkioğlu, 1977; Özbek, 1978; Tozlu, 2001; Tozlu et al., 2002; Özdişmen et al., 2005).

Ülkemizde odun zararlariyla ilgili yayınlar sınırlıdır. Erdem & Çanakkioğlu (1977) odun zararlısı hayvanların biyolojisi, tanımı, karakteristikleri, etki ettiği odunlar ve bu hayvanlardan korunma yöntemlerini incelemiştir. Genellikle bu çalışmalar orman habitatı ile sınırlı kalmış ve kesilmiş ya da işlenmiş ahşap malzeme konusu derinlemesine araştırılamamıştır.

Türkiye'de ahşap zararlısı böcekler konusunda mukavemetle yönelik herhangi bir standart değerlendirme yöntemi mevcut değildir. Bu nedenle söz konusu zararlardan ülkemizde ekonomik anlamda sektöré verdikleri zarar şimdije kadar ortaya konulamamıştır. Ayrıca, yurtdışında da özellikle odun zararlısı böceklerin ahşabın mukavemetine etkisini araştıran çalışmalara da ender rastlanmaktadır.

Bu çalışmada işlenmemiş ve işlenmiş olan ahşap malzemelerde beslenen ve ekonomik kayıplara neden olan bazı böcek türlerinin tespit edilmesi, böcek zararına uğratılan ahşap malzemedede oluşan fiziksel ve mekanik değişimlerin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Materyal ve Yöntem

Bu çalışmanın ana materyalini, Muğla yöresinde en çok kullanılan ağaç türleri olması nedeni ile karaçam, kızılıçam, göknar, kavak, ceviz ve kayın ağacı malzemeleri ve bunlarda zarar yapan böcek türleri oluşturmuştur. Çalışma, Muğla ili ve ilçelerinde 2003–2005 yılları arasında nisan-kasım ayları arasında doğa ve yıl boyunca laboratuvar koşullarında gerçekleştirilmiştir.

Arazi çalışmaları

2003 yılında çalışmaların başlamasını takiben Muğla ili ve ilçelerinde ekonomik anlamda ahşap konstrüksiyonlarda kullanılan ceviz, çam, göknar, kavak ve kayın türlerine ait kereste depolarında, ahşap evlerde, teknelerde ve mobilyalarda böcek zararına uğramış ve uğramamış aynı türe ait ağaç örneklerinin toplanması amacıyla surveyer yapılmıştır.

Muğla'nın ilçelerinde orman işletmeleri ile özel sektör işletmelerine ait kereste depolarında, ahşap evlerde; Bodrum, Dalyan, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde ahşap evlerde, teknelerde zarar yapan böcekler ve zarar yaptıkları ahşap konstrüksiyonlara ait örneklerin elde edilmesi çalışmaları yapılmıştır. Surveyelerde rastgele örneklemelerle elde edilen larva, pupa, erginler ile zarar görmüş ve kontrol amaçlı zarar belirtisi göstermeyen aynı ağaç türüne ait ahşap örnekleri laboratuvara getirilmiştir. Örneklemeler ayda bir kez yapılmış ve sonuç olarak 24 ay süresince Muğla ilini temsilen 24 ayrı örnekleme yapılmıştır.

Laboratuvar çalışmaları

Zararlı türlerle ait erginlerin elde edilmesi

Doğa çalışmalarında bulunabilen ahşap zararlı ile bulaşık ağaç malzeme örneklerinin tamamı 22 ± 2 °C sıcaklık, % 65 ± 5 oransal nem koşullarındaki laboratuvara getirilmiş, erginlerin elde edilebilmesi amacıyla $75\times65\times65$ cm ebatlarında ahşap-cam konstrüksiyonlu üretim kafeslerinde kültüre alınmıştır.

Ağaç malzemedede fiziksel ölçümler ve mekanik testler

Laboratuvara getirilen böcek zararı görmüş ve görmemiş (kontrol) ahşap örneklerinin fiziksel ölçüm ve mekanik testleri yapılmıştır. Örneklemelerde zarar belirtisi gösteren her materyal bulaşık olarak kabul edilmiştir. Her bir karakter için, testleme amaçlı örnekler seçilirken, az veya çok bulaşık olup olmamasına bakılmaksızın, zarar görmüş örnekler arasından rastgele 10' ar örnek alınmıştır. Her örneklemede 6 ağaç türü x 24 örnekleme (ay) x 10 tekerrür olarak bulaşık örnekler tesadüfi olarak testlemeler için ayrılmıştır. Böylece her bir ağaç türünde, her bir test için 24 aya ait, 10 tekerrürden 240 örnek analiz edilmiştir. Ayrıca, her örneklemede zarar belirtisi göstermeyen 10 örnek de kontrol amaçlı ayrılmıştır.

Fiziksel ölçümlerde bulaşma öncesi ve sonrası ağırlık, özgül ağırlık, yoğunluk ve rutubet miktarı saptanmıştır. Mekanik testlerde ise, ahşap malzemenin dayanımındaki değişimleri saptamak amacıyla statik eğilme direnci, liflere paralel doğrultuda çekme direnci ve liflere paralel doğrultuda basınç direnci ölçülmüştür. Sonuçta, adı geçen ölçüm ve testlerin verileri istatistiksel olarak analiz edilerek aralarındaki etkileşim ve bunun ahşap malzeme performansına etkileri ortaya konmuştur.

Laboratuvar ortamında böcekler tarafından zarara uğratılmış ve zarar belirtisine sahip olan ağaç malzeme parçaları kodlanıp, ağaç türüne göre gruplara ayrılarak, fiziksel ölçüm ve mekanik testlere tabi tutulmuştur.

Rutubet miktarının ve yoğunluğun belirlenmesi

Örneklerin rutubet miktarının belirlenmesi amacıyla TS 2471'de (Anonymous, 1976a), yoğunlıklarının belirlenmesi amacıyla TS 2472'de belirtilen esaslara uyulmuştur (Anonymous, 1976b). Söz konusu yöntemler ilgili mevzuatın ilgili numarasında detaylı olarak görülebilir.

Statik eğilme direncinin belirlenmesi

Örnekler odunun statik eğilme direnci standardına uygun olarak test edilmiştir (Anonymous, 1976c).

Deneylelerden önce hava kurusu haline getirilen örneklerin ortasından genişlik (*b*) ve yükseklikleri (*h*) (± 0.01 mm duyarlılığındaki kumpas ile ölçülerek) ile kesit yüzeyleri hesaplanmıştır. Deney örnekleri $320 \times 20 \times 20$ mm ölçülerinde hazırlanmıştır. Mesnet açıklıkları (L_1) kalınlığın 12–16 katı, ömeklerin uzunlukları L_2 olarak alınmıştır. Deneylelerde kullanılan silindirik mesnetlerin ve yükleme başlığının çapları ise 30 mm'dir. Yük, deney parçasının radyal yönündeki yüzüne (teğetsel yönde eğilme) ve silindirik mesnetler arasındaki açılığın orta yerinden uygulanmıştır. Universal test makinesinin yükleme mekanizması, kırılmaının yükleme anından itibaren 1–2 dakika içerisinde meydana gelmesini sağlayacak şekilde 5 mm/dk deneme hızıyla çalıştırılmıştır. Kırılma anındaki maksimum yük (F_{\max}) için, eğilme dayanımı (δ_E) aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır (Anonymous, 1976c).

$$\delta_E = \frac{3F_{\max}L_1}{2bh^2} \text{ (N/mm}^2\text{)}$$

Burada,

δ_E : Eğilme dayanımı (N/mm²),

F_{\max} : Kırılma yükü, (Newton),


L_1 : Mesnetlerin eksenleri arasındaki uzaklık (mm),

b : Deney parçasının genişliği (mm),

h : Deney parçasının yüksekliği (mm)'dir.

Çekme direncinin belirlenmesi

Örneklerin liflere paralel doğrultuda çekme direnci tayini standardına uygun olarak test edilmiştir (Anonymous, 1976d). Söz konusu standarta uygun olarak hazırlanmış test örneklerine ait bir resim ve örnek boyutları Şekil 1'de görülmektedir.

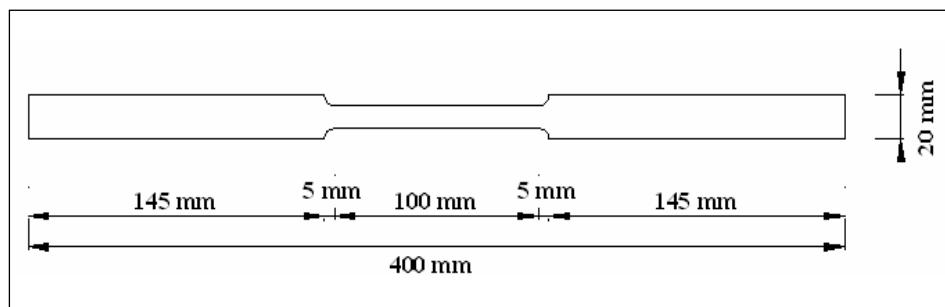

Şekil 1. Çekme direnci için kullanılan deney örnekleri.

Deney parçasının iki başı, deney anında kırılmanın asıl deneme bölgesinde olmasını sağlayacak ve geniş alandaki gerilim birikimini en az düzeyde tutacak şekilde yapılmıştır. Deney parçası başları, asıl deneme bölgesinden sonraki 20–25 mm'lik kısımdan itibaren kavrama çeneleri arasına sıkıştırılmıştır. Deney parçasına sabit bir çekme kuvveti uygulayarak deney hızı, deneye başlanmasıından 1,5–2 dakika içerisinde kopmanın meydana gelmesini sağlayacak şekilde yapılmıştır. Asıl deneme bölgesinin dışında bir yerden kopma olan deney parçalarına ait sonuçlar değerlendirmeye alınmamıştır.

Kopma anındaki maksimum kuvvet (F_{\max}) ve kopmanın meydana geldiği kesit alanı (A) için çekme gerilmesi aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır (Anonymous, 1976d).

$$\delta_C = \frac{F_{\max}}{A} \text{ (N/mm}^2\text{)}$$

Burada,

δ_C : Çekme gerilmesi (N/mm²),

F_{\max} : Kopma yükü (Newton),

A : Kesit alan (mm²)'dır.

Basınç direncinin belirlenmesi

Deney örnekleri odunun liflere paralel doğrultuda basınç direncine tayini standardına uygun olarak 20x20x20 mm ebatlarında hazırlanmış ve test edilmiştir (Anonymous, 1977).

Üniversal test cihazı, ezilmenin yükleme anından itibaren 1–2 dakika içerisinde meydana gelmesini sağlayacak şekilde 6 mm/dk hızla çalıştırılmıştır. Deneylerden önce, kuvvetin uygulandığı enine kesit alanı (A) ölçülüp, ezilme anındaki maksimum kuvvet (F_{\max}) belirlenerek basınç dayanımı (δ_b) aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır (Anonymous, 1977).

$$\delta_b = \frac{F_{\max}}{A} \text{ (N/mm}^2\text{)}$$

Burada,

δ_b : Basınç dayanımı (N/mm²),

F_{\max} : Kopma yükü (Newton),

A : Kesit alan (mm²)'dır.

Veri analizleri

Yapılan çalışmada ağaç türüne göre ağaç malzemenin rutubeti ve yoğunluğu, ağaç türlerinin kontrol örnekleri ile böcek zararına uğramış ahşap örneklerinin statik eğilme direnci, basınç direnci ve çekme direncine etkilerini belirlemek için çoklu varyans analizi kullanılmıştır. Gruplar arası farklılığın $p < 0.05$ 'e göre istatistiksel anlamda farklı çıkması halinde bu farklılıkların gruplar arasındaki önemi için LSD (en küçük önemli fark) testi kullanılmıştır.

Araştırma Sonuçları ve Tartışma

Tesadüfü örnekleme metodu ile yaygın ahşap zararlı böceklerin zarar yaptıkları bulaşık ve aynı türde ait kontrol örnekleri, bulundukları ortamlardan toplanarak laboratuvara getirilmiş, kültür kafeslerinde kültüre alınarak zararlı böcek ve ağaç türleri tespit edilmiştir. Bulaşık ve kontrol örneklerinde mukavemeti belirlemek amacıyla TSE standartlarına göre üniversal test cihazı kullanılarak fiziksel ölçüm ve mekanik testler yapılmıştır. Ağaç malzemelerin kültüre alınması sonucu elde edilen erginler uzmanlar tarafından ***H. bajulus*** ve ***T. griseus*** olarak teşhis edilmiştir. Bu 2 türden ***T. griseus***'un ***H. bajulus***'a göre daha yoğun olduğu tespit edilmiştir.

Elde edilen ahşap zararlısı türler

***Hylotrupes bajulus* (Linnaeus, 1758)**

Tanımı ve biyolojisi: Erginler Mayıs-Ağustos aylarında aktif hale gelmektedir.

Dişiler yumurtalarını ovipozitörleri ile odunların enine kesitindeki yarık ve çatlakların arasına koymaktadır. Yumurtadan çıkan larvalar diri odunu tamamen tahrip ederek geriye ince karton kalınlığında bir tabaka bırakmaktadır. Bu nedenle böceğin zararı çoğu kez dışarıdan belli olmayıp, yalnız bazı yerlerde ince talaş yığınları göze çarpmaktadır. Özellikle binaların ahşap kısımlarında yaptığı zarar sonucu özellikle çatıları 15-25 yıl gibi kısa sürede çökertmekte, telefon ve telgraf direkleri ile tahta perdelerdeki zararı sonucu, bunların değiştirilmesi gerekmektedir. İğne yapraklı ağaçlarda da zarar yapmaktadır. Türkiye koşullarında ergin çıkışları Temmuz-Eylül ayları arasında olup, yaptıkları zararın önemi nedeniyle mutlaka mücadele edilmeleri gereği bildirilmektedir (Erdem & Çanakçıoğlu, 1977; Özbek, 1978).

Türkiye'de yayılışı: Ankara, Aydın, Amasya, Antalya, Adana, Artvin, Bursa, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İçel, İzmir, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kayseri, Karabük, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Muğla, Rize, Sinop, Sivas, Trabzon, Uşak, Zonguldak (Tozlu, 2001; Özdişmen et al., 2005).

***Trichoferus griseus* (Fabricius, 1792)**

Tanımı ve biyolojisi: Vücut uzunlukları 9-20 mm'dir. Erginler Mayıs-Ağustos aylarında aktif hale gelmektedir. Yaşam süreleri en az bir yıldır. Kışın yapraklarını döken ağaçlarda zarar yapmaktadır (Haskovec & Rejzek, 2007).

Türkiye'de yayılışı: Adana, Aydın, Antalya, Akdeniz Bölgesi, Çukurova Bölgesi, Gaziantep, Hatay, İzmir, İçel, Konya, Manisa, Osmaniye (Özbek, 1978; Çanakçıoğlu & Mol, 1998; Tezcan & Rejzek, 2002; Tozlu et al., 2002; Özdişmen et al., 2005).

Ağaç malzemenin fiziksel test ve ölçüm sonuçları

Deneysel örneklerinin gerek bulaşık, gerekse kontrol bazında fiziksel özelliklerine göre rutubet oranı, tam kuru yoğunlukları ve hava kurusu yoğunlukları Çizelge 1'de verilmiştir.

Deneysel sonuçlarına göre, bulaşık örneklerde en düşük rutubet oranının kavakta, en yüksek kıızılçamda, kontrol örneklerinde ise en düşük cevizde, en yüksek kavakta olduğu saptanmıştır. Bulaşık örneklerde en yüksek hava kurusu ve tam kuru yoğunluk değerleri kavakta, en düşük kıızılçamda, kontrol örneklerinde ise en yüksek kavakta, en düşük cevizde belirlenmiştir. Elde edilen test sonuçları istatistiksel olarak yorumlanarak basınç, çekme ve eğilme dirençlerinin karşılaştırılmış sonuçları Çizelge 2'de verilmiştir.

Çizelge 1. Deney örneklerinin rutubet oranı, tam kuru ve hava kuru yoğunlukları

Ağaç Türü	Rutubet Ortalaması (%)	Tam Kuru Yoğunluk (g/cm ³)	Hava Kuru Yoğunluk (g/cm ³)
Bulaşık Örnekler			
Ceviz	7.55	0.59	0.64
Kayın	7.29	0.48	0.51
Karaçam	8.22	0.51	0.55
Kavak	6.26	0.37	0.39
Kızılıçam	8.31	0.68	0.74
Göknar	6.74	0.49	0.52
Kontrol			
Ceviz	6.54	0.78	0.83
Kayın	6.96	0.60	0.64
Karaçam	6.86	0.43	0.46
Kavak	7.80	0.35	0.38
Kızılıçam	6.68	0.46	0.49
Göknar	7.18	0.41	0.44

Çizelge 2. Örneklerin basınç, çekme ve eğilme dirençleri

Ağaç Türü	Basınç Direnci (X/HG)		% Fark	Çekme Direnci (X/HG)		% Fark	Statik Eğilme (X/HG)		% Fark
	Kontrol	Bulaşık		Kontrol	Bulaşık		Kontrol	Bulaşık	
Ceviz	28.66 def	25.02 fgh	13	31.87 b	10.93 g	66	121.20 a	38.44 h	68
Kayın	46.18 a	35.31 bc	13	72.53 a	28.33 c	61	111.80 b	41.69 g	63
Karaçam	38.59 b	34.79 bc	10	18.14 e	14.38 f	21	82.28 b	42.91 g	48
Kavak	22.78 gh	21.59 h	5	13.49 f	2.97 h	78	62.03 e	47.65 f	23
Kızılıçam	31.26 cde	27.14 efg	13	29.77 bc	23.25 d	22	104.10 c	48.34 f	54
Göknar	31.87 cd	23.09 gh	28	21.17 d	11.11 g	48	63.79 e	18.11 i	72

X: Ortalama HG: Homojenlik grubu

% Fark : Kontrol ile bulaşık örnekler arasındaki % direnç kaybı

Aynı sütunda aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemsizdir ($p < 0.05$).

Örneklerin basınç dirençleriyle ilgili elde edilen verilere göre; kontrol örnekleri arasında en yüksek basınç direnci kayında, en düşük kavakta elde edilmiştir. Bulaşık örnekler arasında en yüksek kayında, en düşük kavak ve göknar örneklerinde gözlenmiştir. Genel anlamda kontrol ile bulaşık örnekler arasındaki basınç direnci farkı % 28'e ulaşmıştır.

Çekme direnci test sonuçlarına göre; kontrolde en yüksek çekme direnci kayından, en düşük çekme direnci ise kavactan elde edilmiştir. Bulaşık örneklerde ise en yüksek çekme direnci kayında, en düşük kavakta elde edilmiştir. Kontrol ile bulaşık örnekler arasındaki çekme direnci kaybı % 78'e kadar ulaşmıştır.

Statik eğilme test sonuçlarına göre; kontrolde en yüksek eğilme direnci cevizde, en düşük kavak ve göknar örneklerinde saptanmıştır. Bulaşık örneklerde ise en yüksek kızılçamda, en düşük ise göknar örneklerinde belirlenmiştir. Kontrol ile bulaşık örnekler arasındaki eğilme direnci kaybı % 72 olarak saptanmıştır.

Elde edilen bu sonuçlar ahşap konstrüksiyonlarda mühendislik tasarımda böcek hasarının ciddiyetle göz önüne alınması gerekliliğini ortaya koymuştur. Çünkü, bulaşma ancak geri dönülemez noktaya geldikten sonra tespit edilebilmektedir. Bu noktada hem kaynaklar verimsiz kullanılmış, hem de konstrüksiyonun kullanımında riskler ortaya çıkmış olacaktır. Genellikle ağır yüklerle maruz kalan yerlerde kullanılacak ahşap materyalin eğilme direnç değerlerine göre şeclinin belirlenmesi ve buna göre tasarımın yapılması da önemlidir. Kullanım amacı göz önünde bulundurularak, karaçam yerine diğer benzer ağaç türlerinin tercih edilmesi; eğer ahşap konstrüksiyonlarda karaçam kullanılacak ise emprenye maddeleri ile işleme tabi tutulması gerekmektedir. Ayrıca, kullanılacak olan ahşap materyalin kullanım yerleri göz önüne alınarak rutubet oranlarına da bakılmalıdır. Rutubet oranı yüksek olan kontrol örneklerinin dirençleri daha az olmaktadır.

Bu çalışma, ülkemizde söz konusu konuya ilgili yapılan ilk çalışmındır. Ülkemizdeki çalışmalar “Giriş” kısmında da belirtildiği gibi zararlıların tesbitine yönelik faunistik çalışmalarlardır. Dünyadaki yapılan çalışmalar incelendiğinde de söz konusu iki zararlı türe karşı yapılan benzer bir çalışmaya rastlanılmamıştır. O nedenle sonuçların karşılaştırılması mümkün olmamıştır. Diğer ahşap zararlılarıyla yapılan yakın çalışmalar ve elde edilen bulgular ise şöyledir;

“American Society of Testing and Materials” (ASTM 3345) termitten oduna verdiği zararın tayini için standart metot geliştirmiştir. Ancak bu yöntem, malzemenin mukavemet özelliğine ilişkin bilgi vermek yerine zararının ahşaba ugratığı kaybın gözlemleri sonucunda standart bir skalaya göre değerlendirilmesinden ibarettir (Anonymous, 1999).

Eureka Wood-Initiative adlı bir organizasyon şeması içinde birçok Avrupa ülkesinden enstitülerin katılımı ile ortaya çıkarılan ve henüz devam eden bir projede

ahşabın ısı ve presleme işleminden geçirilmesi yöntemiyle malzemeye daha iyi mekanik ve fiziksel özellikler kazandırılması; böcek ve fungus gibi zararlara karşı direncin artırılması amaçlanmaktadır (Gonin, 2002).

Kartal & Green (2002), MDF adıyla bilinen lif levhanın yapımında kullanılan ağaç malzemeye göre fungus ve termite karşı direncindeki farklılıklarını araştırmışlardır. Sonuçta bazı ağaç türlerinin fungislara karşı direncinin daha fazla olduğu ancak deneydeki hiçbir ağaç türü veya karışımın termitlere karşı direnç sağlamadığı sonucuna varılmıştır.

Bu çalışmada ahşap malzemelerin böcek zararına maruz kalmalarıyla ne tür fiziksel ve mekanik kayıplara uğradıkları kantitatif olarak ortaya konulmuştur. Ahşap malzemelerin mühendislik uygulamalarında özellikle gerilme hesaplarının daha gerçekçi hale getirilmesi amacı ile ön veriler elde edilmiştir. Bu çalışma gelecekte yapılacak daha kapsamlı araştırmalar için bir başlangıç teşkil etmektedir.

Özet

Bu çalışma 2003–2005 yılları arasında doğa ve laboratuvar koşullarında gerçekleştirilmiştir. Ekonomik anlamda ahşap konstrüksiyonlarda en çok kullanılan, böcekler tarafından zarara uğratılmış ve böcek zararına uğramamış karaçam, kıızılçam, göknar, ceviz, doğu kayını ve kavak türleri orman işletmeleri, özel sektör işletmelerine ait kereste depolarından ve ahşap evlerden toplanarak laboratuvar ortamına getirilmiştir. Böcek zararı ile bulaşık olan ve olmayan örnekler tesadüfi örneklemeye yöntemine göre toplanmıştır. Örneklerin bulaşma öncesi ve sonrası ağırlık, rutubet miktarı ve yoğunlukları saptanmıştır.

Surveylerde ahşap zararlısı olarak *Hylotrupes bajulus* (L.) ve *Trichoferus griseus* (F.) (Coleoptera: Cerambycidae) türleri saptanmıştır. Böcek zararına uğramamış ve uğramış örneklerde basınç direnci ve çekme direnci en yüksek kayın, en düşük kavak olarak bulunmuştur. Statik eğilme direnci böcek zararına uğramamış örneklerde en yüksek ceviz, en düşük kavakta; böcek zararına uğramış örneklerde ise en yüksek kıızılçam, en düşük göknar örneklerinde belirlenmiştir.

Teşekkür

Muğla Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı ile Muğla İl ve ilçeleri Orman Müdürlüğü personeline çalışmamıza yaptıkları katkıları için, zararlının tehislerini yapan Sayın Prof. Dr. Serdar Tezcan (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Bornova-İzmir) ve Yrd. Doç. Dr. Göksel Tozlu'ya (Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Erzurum), testlerin gerçekleştirilmesinde laboratuvar olanaklarından yararlanılan Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya Dekorasyon Eğitimi Bölüm Başkanlığına içtenlikle teşekkür ederiz.

Yararlanılan Kaynaklar

- Anonymous, 1976a. Türk Standartları Enstitüsü, TS 2471, Ankara.
- Anonymous, 1976b. Türk Standartları Enstitüsü, TS 2472, Ankara.
- Anonymous, 1976c. Türk Standartları Enstitüsü, TS 2474, Ankara.
- Anonymous, 1976d. Türk Standartları Enstitüsü, TS 2475, Ankara.
- Anonymous, 1977. Türk Standartları Enstitüsü, TS 2575, Ankara.
- Anonymous, 1999. ASTM, Standart Test method for Laboratory Evaluation of Wood and Other Cellulosic Materials For Resistance to Termites, D-3345-74.
- Bozkurt, Y., N. Erdin & H. Ünlügil, 1995. Odun Patolojisi Ders Kitabı, İstanbul Orman Fakültesi, Yayın No: 432, İstanbul, 398 s.
- Bozkurt, Y. & N. Erdin 1997. Ağaç Teknolojisi Ders Kitabı, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Yayın No: 445, İstanbul, 372 s.
- Çanakköglü, H. & T. Mol, 1998. Orman Entomolojisi Zararlı ve Yararlı Böcekler. İ.U. Orman Fakültesi Yayınları, Rektörlük No: 4063, Orman Fak. Yay. No: 451, 541 s.
- Erdem, R. & H. Çanakköglü, 1977. Türkiye Odun Zararları, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Yayın No: 2336, İstanbul, 184 s.
- Gonin, M. A., 2002. Wood Treated Thermally and Mechanically. Swood Department R+D. <http://www.woodnetwork.ch> (25/07/2002)
- Haggag, S. M. & A. M. Batt, 2000. Biological and ecological studies on the lyctid beetle, *Lyctus impressus* Lom. (Lyctidae: Coleoptera) on citrus trees in Egypt. **Egyptian-Journal of Agricultural Research**, **78** (1): 79-89.
- Halperin, J. & K. U. Geis, 1999. Lyctidae (Coleoptera) of Israel, Their damage and its prevention. **Phytoparasitica**, **27** (4): 257-262.
- Hansen, LS., & K. M. V. Jensen, 1996. Upper lethal temperature limits of the common furniture beetle *Anobium punctatum* (Coleoptera: Anobiidae). **International Biodegradation and Biodegradation**, **37** (3-4): 225-232.
- Haskovec, M. & M. Rejzek, 2007. *Trichoferus griseus* (Fabricius, 1792). www.uochb.cas.cz/~natur/cerambyx/index.htm
- Kartal, N. & F. Green, 2002. Decay and Termite Resistance of Medium Density Fiberboard (MDF) Made From Different Wood Species. International Biodegradation & Biodegradation, In Press, Uncorrected Proof, Available online 2 May 2002.
- Kurtoğlu, A., 2000. Ağaç Malzeme Yüzey İşlemleri I. Cilt, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yayın No: 3878, İstanbul, 398 s.
- Örs, Y. & H. Keskin, 2001. Ağaç Malzeme Bilgisi, Kosgeb Yayınları, Ankara, 183 s.
- Rust, M. K., E. O. Paine, & D. A. Reierson, 1997. Evaluation of Freezing to Control Wood-Destroying Insects (Isoptera, Coleoptera). **Journal of Economic Entomology**, **90** (5): 1215-1221.

- Özbek, H., 1978. Erzurum ve yöresinde ev teke böceği (*Hylotrupes bajulus* (L.) Serville) ve diğer bazı teke böcekleri. **Atatürk Ü. Zir. Fak. Derg.**, **9** (1): 31-44.
- Özdikmen, H., Y. Özdemir & S. Turgut, 2005. Longhorned bettles collection of Nazife Tuatay Plant Protection Museum, Ankara, Turkey (Coleoptera: Cerambycidae). **J. Ent. Res. Soc.**, **7** (2): 1-33.
- Tezcan, S. & Rejzek, M., 2002. Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) recorded in cherry orchards of western Turkey. **Zooloy in the Middle East**, **27**: 91-100
- Tozlu, G., 2001. Studies on species belonging to Elateridae, Buprestidae, Cerambycidae, Curculionidae (Coleoptera) and Diprionidae (Hymenoptera) damaging on *Pinus sylvestris* L. in Sarıkamış (Kars) Forests. **Türk. Entomol. Derg.**, **25** (3): 193–204.
- Tozlu, G., M. Rejzek, & H. Özbek, 2002. A contribution to knowledge of Cerambycidae (Coleoptera) fauna of Turkey. **Biocosme Mesogeen**, **19** (1-2): 55-94.